

旧田口家住宅（主屋）



外観

南面全景
北方向を望む



南面全景
西方向を望む



1 階は木製格子戸の奥にガラス戸、2階は虫籠窓の奥にガラス戸を持つ

旧田口家住宅（主屋）



内部 1階

あぶらみせ

入口から北を望む

手前の2間×2間の空間はあぶらみせに改変する時に梁、柱、天井、土台が板金にて防火被覆された

正面の格子、柱は同時期に追加されたと考えられる



あぶらみせ

東面を望む

土壁の下部に劣化が見られる

床には油槽のマンホールが現存する



あぶらみせ

西面を望む

X4通りからX5通りの床は最近のもの

X8通りの柱下部には足固めの痕跡があり、上部は差し鴨居（溝付）である事から、この通りから西側はかつては床が張られていたが、あぶらみせとして使用するために土間を広げたと考えられる

旧田口家住宅（蔵1）



写真No	1
撮影日	2022年1月18日
記事	
外部南面・東面を望む	
屋根:いぶし棧瓦葺き	
外壁:土壁漆喰塗り	
腰巻:なまこ壁	

[illegible][illegible]

旧田口家住宅（蔵1）

[illegible][illegible][illegible]

旧田口家住宅（蔵2）



調査建物【蔵2】外観写真

旧田口家住宅（蔵2）



写真No1

撮影日：2022年7月4日

東面外観 北西を望む

東面の外壁仕上は1、2階共漆喰塗り
土居熨斗瓦が全体に下っている



写真No2

撮影日：2022年5月16日

東面外観 北西を望む

1階の漆喰は黒漆喰ノロ掛けの色が残っている
一部墨をこぼしたような跡が見られる



写真No3

撮影日：2022年7月4日

西面外観 東南を望む

瓦は全体に劣化が進む
苔、割れ、ズレが見られ、伏間も劣化している
樋いに変色が見られる

旧田口家住宅（蔵3）



調査建物【蔵3】外観写真

旧田口家住宅（蔵3）



写真No1

撮影日：2022年7月4日

東面外観 西を望む

東面外壁仕上は2階漆喰塗り、
1階上部漆喰塗り、下部土壁中
塗り



写真No2

撮影日：2022年7月4日

東面外観 南西を望む

大屋根、庇とも瓦の劣化が進ん
でいる



写真No3

撮影日：2022年7月4日

東面外観 1階を見る

基礎上1.5m程までの腰壁は土壁
中塗りになっているが、上端に
一定間隔で釘跡が残っているた
め、かつては板等が張られてい
た可能性がある

旧田口家住宅（蔵4）



写真No1
撮影日：2022年7月4日

南面（東）外観 北西を望む


一部モルタル下地（乾式）にて
施工されている



写真No2
撮影日：2022年7月4日

南面（西）外観 北西を望む

塗籠壁 崩落している

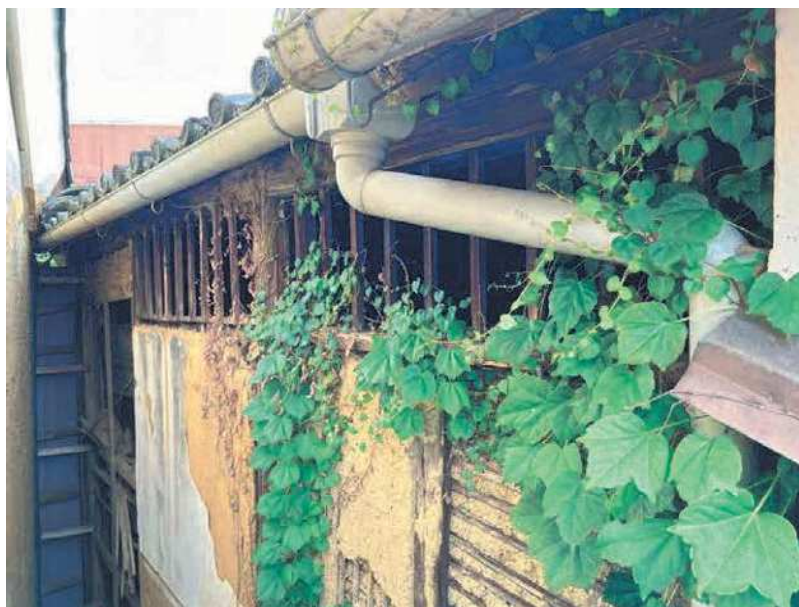

写真No3
撮影日：2022年7月11日

南面（西）外観 北西を望む

塗籠壁 崩落している

開口部の木格子

旧田口家住宅（蔵4）



写真No10
撮影日：2022年7月4日

北面 外観

苔あり



写真No11
撮影日：2022年7月4日

西面 外観 東を望む

角波トタン張り

壁面が孕んでいる



写真No12
撮影日：2022年7月4日

西面 トタン下状況

角波トタンの下に
古い小波トタンあり

旧田口家住宅（奥座敷）



写真No1

撮影日 2022年6月27日

2階外観 南西を望む

屋根：いぶし棧瓦葺き
（北面）

外壁：土壁漆喰塗り

腰壁：下見板張り
（東面）

外壁：板張り



写真No2

撮影日 2022年6月27日

2階外観 道から東を望む

道に並行に下屋を建てる。



写真No3

撮影日 2022年7月4日

外観 道から南を望む

2階は石積みから跳ねだして建
てられている。

旧田口家住宅（奥座敷）



写真No4

撮影日 2022年7月4日

外観 北東を望む

屋根：いぶし棧瓦葺き
外壁：土壁漆喰塗り



写真No5

撮影日 2022年6月27日

外観 北を望む



写真No6

撮影日 2022年6月27日

外観 階段前から北を望む

蔵4外壁に接して建つ。
木部にペンキ塗りの痕跡。

旧田口家住宅（仏間座敷）



写真No1

撮影日 2022年7月4日

1 階外観 東を望む

屋根：亜鉛鉄板瓦棒葺き
下屋屋根：いぶし棧瓦葺き
外壁：土壁漆喰塗り
腰壁：簷子付下見板張り



写真No2

撮影日 2022年12月5日

1 階外観 東を望む

屋根：亜鉛鉄板瓦棒葺き
下屋屋根：いぶし棧瓦葺き
外壁：土壁漆喰塗り



写真No3

撮影日 2022年12月5日

1 階外観 北を望む

庇：亜鉛鉄板平葺き
妻壁外壁：小波亜鉛鉄板張り
外壁：下見板張り

旧田口家住宅（仏間座敷）



写真No4

撮影日 2022年7月4日

西面屋根を望む

屋根：亜鉛鉄板瓦棒葺き
下屋屋根：いぶし棧瓦葺き
庇：亜鉛鉄板平葺き

鉄板は全面に錆。腐朽。
朱色の塗膜が残る。



写真No5

撮影日 2022年6月27日

妻側屋根 南を望む

鉄板部は錆が進行し、腐朽して
いる。



写真No6

撮影日 2022年12月5日

西面下屋軒先を望む

軒先瓦：鎌唐草軒瓦

旧田口家住宅（窯場）



調査建物【釜場】外観写真



調査建物【納戸】外観写真

旧田口家住宅（窯場）



NO. 1
撮影日：令和4年6月12日

外部 西を望む

真壁漆喰塗り
簾子付下見板張り
出桁により軒が約1600mm持ち出し
ている。



NO. 2
撮影日：令和4年6月12日

外部

釜場踏込
竹格子、簾子付下見板張り
水屋と主屋取合いについては
主屋柱に水屋の桁が掛かっている
。



NO. 3
撮影日：令和4年6月12日

外部

浴室窓
木建具 結霜ガラス